

**BRAUN**

**a/d/s/**

**HiFi-Kundendienst**

Analog und Digital Systeme GmbH  
Am Auernberg 12  
Postfach 1150  
D-6242 Kronberg/Taunus  
Telefon 0 61 73 700-0  
Teletex 6 17 394  
Telefax 0 61 73 52 96

**S E R V I C E - I N F O R M A T I O N**

**CD 2, CD 2<sup>3</sup> und CD 5 Pfeifton direkt aus dem Gerät**

- |              |  |
|--------------|--|
| Beanstandung | Beim Abspielen einer CD mit einem der oben genannten Geräte kann es zu Pfeifgeräuschen (ca. 800 Hz) direkt aus dem Gerät kommen.   |
| Ursache      | Mechanische Resonanzen zwischen Pickup-Chassis und Hauptchassis.   |
| Beseitigung  | Bodenplatte abnehmen. Kreuzschlitzschraube für linke Pickup-Führungsstange lösen. Lötöse mit 2,5 mm Loch unter die Schraube legen und mit Abstützung zum Hauptchassis wieder festschrauben. Nun mit dem Lötkolben die Lötfläche am Hauptchassis festlöten. Eventuell muß vorher das Hauptchassis an dieser Stelle mit einem Glasfaserradierer oder Messer zur besseren Zinnannahme freigekratzt werden (siehe Bild). |

